

日野市監査委員告示第3号

平成23年(2011年)6月21日付け、日監第40号により地方自治法第199条第9項に基づき提出した平成23年度定期監査(工事)の結果に関する報告について、地方自治法第199条第12項に基づき措置を講じた旨通知がありましたので、同法同条同項の規定により、別紙のとおり公表します。

平成23年(2011年)7月28日

日野市監査委員 奥 住 壽

日野市監査委員 菅 原 直 志

平成23年度定期監査(工事) 工事監査結果に基づく措置事項【対象工事:たまたいら保育園園舎建設工事】

NO	報告書 ページ	監査指摘事項・要望	改善案、講じた措置事項等	監査対象課
1	7	2.1 計画・設計 (10)図面 図面A-11 1階平面図の1歳児室の矢印(床暖房)に注釈が必要である。	A-11図、1歳児の点線で囲まれた部分が床暖房敷設範囲であることを記入し、訂正いたします。	財産管理課
2	7	2.1 計画・設計 (10)図面 図面A-12断面図と13矩計図は切断面が直線でないので、切断面を描く必要がある。	平面図に、断面図・矩計図の切断面位置を記入し、訂正いたします。	財産管理課
3	7	2.1 計画・設計 (10)図面 図面A-14矩計図は部屋名と切断面を記載する必要がある。	部屋名記入不足箇所の是正、及び切断面を平面図に記入し、訂正いたします。	財産管理課
4	7	2.1 計画・設計 (10)図面 図面A-26展開図—4の腰壁の寸法について、左上の表でH=650と記載されているが、正しくは550である。	腰壁杉板寸法は指摘の通りH=550であるため展開図仕上げ表を訂正いたします。	財産管理課
5	7	2.1 計画・設計 (12)まとめ 施工品質に影響を及ぼす内容ではないが、細かい誤記、製図上の誤りがいくつかある。今後、図面の受領に際し、十分チェックする必要がある。	今後のチェック体制を徹底いたします。	財産管理課
6	8	2.2 構造設計 構造図S-15ピット階梁スリーブ図の釜場の位置が意匠図A-11及びS-04基礎伏図と不整合である。なお、施工図で釜場の位置が変更、修正されたことを確認した。	現場で点検口位置との関係を配慮し、位置を決定した。整合を図り、訂正いたします。	財産管理課
7	8	2.2 構造設計 時間的制約との理由でボーリング調査が実施設計後に発注されたのは、発注時期として今後検討すべき課題である。本来ならボーリング調査が先で、その結果を踏まえ実施設計がされるべきである。 ボーリング調査は設計前に実施されるよう要望する。	適正な設計期間の確保に努めます。	財産管理課
8	9	2.6 施工管理 (5)材料施工検査 コンクリート壁にコールドジョイントが複数あり、構造耐力上問題がないことを確認するよう要望する。	躯体コールドジョイント部に、エポキシ樹脂の低圧注入を行い、一体化を図った。設計者、工事監理者にて構造耐力上問題がないことを確認しました。	財産管理課

NO	報告書 ページ	監査指摘事項・要望	改善案、講じた措置事項等	監査対象課
9	10	<p>2.6 施工管理 (5)材料施工検査</p> <p>一部にヘアクラックがある。壁仕上工事の前に補修するよう要望する。</p>	<p>0.3ミリ程度のヘアクラックのため樹脂モルタルにて補修しました。</p>	<p>財産管理課</p>
10	10	<p>2.6 施工管理 (5)材料施工検査</p> <p>今後、コールドジョイント、ヘアクラックが生じないよう現場監理、施工管理を適切にするよう要望する。</p>	<p>コンクリート打設の施工計画については、数量・調合強度・時間・製造工場の選定等の適切な確認により、品質管理を行い、現場監理、施工管理を実施いたします。</p>	<p>財産管理課</p>